

第三方 检测报告

The background is a dark blue gradient. It features a series of concentric, slightly curved lines in a lighter blue shade, originating from the left side and extending towards the right. In the bottom right corner, there is a large, solid green shape that resembles a stylized 'V' or a checkmark, pointing upwards and to the left.

基本信息

品牌车型 特斯拉 Model Y 2024

车身颜色 黑色

车架号 LRWYGCFJ1RC434016

车牌号 粤B

表显里程 12660公里

使用性质 非营运

初登日期 2024.03.14

出厂日期 2024.02

车辆类型 小型普通客车

检测内容 二手车认证检测

检测日期 2025.08.10

委托检测项

维修检测 (49项)

火烧检测 (18项)

泡水检测 (40项)

外观检测 (109项)

内饰检测 (52项)

灯光及电器检测 (40项)

底盘检测 (21项)

启动检测 (10项)

检测结果为

非重大事故 · 非火烧 · 非泡水 · 无结构性损伤

检测师信息

报告出具日期 2025-08-10

检测师 刘付剑




扫描查看全部照片

检测车辆照片




左前45°

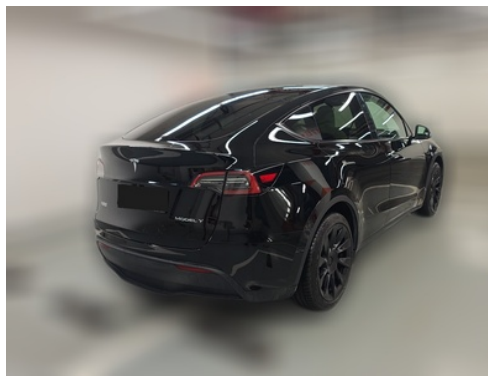

右后45°



中控台

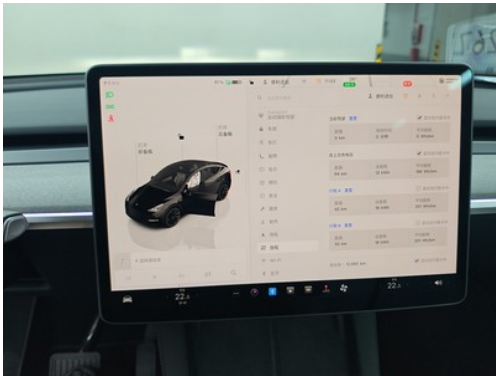

仪表盘



主副驾座椅(前排座椅)



后排座椅



车顶棚天窗



副驾驶座椅

维修检测

- 【维修检测标准】

根据检测项目中是否存在钣金修复、严重变形、切割、锈蚀锈透、胶体异常、封边不整等缺陷，来综合判断车辆是否存在事故风险。
- 【重大事故认定标准】

车身底板、行李箱底板、车顶、车顶边、纵梁、减震器座、行李箱隔板、防火墙、A/B/C/D柱内侧及封边、门槛梁存在钣金修复、严重变形、切割、锈蚀锈透等缺陷及气囊弹出均认定为重大事故车。

维修检测49项，异常2项，重大事故异常0项					
✓	前防撞梁	无维修痕迹	✓	前备箱	无维修痕迹
✓	左前照灯框架	无维修痕迹	✓	左前纵梁	无维修痕迹
✓	左前翼子板内骨架	无维修痕迹	✓	左前减震器座	无维修痕迹
✓	前围挡板（防火墙）	无维修痕迹	✓	左车顶边	无维修痕迹
✓	车顶	无维修痕迹	✓	左前门槛梁	无维修痕迹
✓	左后门槛梁	无维修痕迹	✓	左底大边内侧	无维修痕迹
✓	左A柱内侧及封边	无维修痕迹	✓	左B柱内侧及封边	无维修痕迹
✓	左C柱翼子板连接板	无维修痕迹	✓	左C柱内侧及封边	无维修痕迹
⚠	左后翼子板	钣金修复	✓	左后翼子板内骨架	无维修痕迹
✓	左后减震器座	无维修痕迹	✓	左后纵梁	无维修痕迹
✓	左后导水槽	无维修痕迹	✓	行李箱底板	无维修痕迹
✓	行李箱底板四边	无维修痕迹	✓	行李箱封边	无维修痕迹
✓	行李箱隔板	无此部件	✓	后围板	无维修痕迹
✓	后防撞梁	无维修痕迹	✓	车身底板	无维修痕迹
✓	左尾灯框架	无维修痕迹	✓	右尾灯框架	无维修痕迹
✓	右后导水槽	无维修痕迹	✓	右后纵梁	无维修痕迹
✓	右后翼子板内骨架	无维修痕迹	✓	右后减震器座	无维修痕迹
⚠	右后翼子板	钣金修复	✓	右后门槛梁	无维修痕迹
✓	右前门槛梁	无维修痕迹	✓	右底大边内侧	无维修痕迹

维修检测49项，异常2项，重大事故异常0项			
✓ 右车顶边	无维修痕迹	✓ 右A柱内侧及封边	无维修痕迹
✓ 右B柱内侧及封边	无维修痕迹	✓ 右C柱翼子板连接板	无维修痕迹
✓ 右C柱内侧及封边	无维修痕迹	✓ 右前减震器座	无维修痕迹
✓ 右前翼子板内骨架	无维修痕迹	✓ 右前纵梁	无维修痕迹
✓ 右前照灯框架	无维修痕迹	✓ 主驾气囊	无维修痕迹
✓ 副驾气囊	无维修痕迹		

维修检测照片



左后翼子板:钣金修复



右后翼子板:钣金修复

火烧检测

- 【火烧检测标准】

根据检测项目中是否出现经燃烧、炙烤等高温作用后呈现烟熏、碳化、受热变形等情况，来综合判断车辆是否存在火烧风险。
- 【火烧车认定标准】

减震器座、发动机舱、车身线束、发动机舱内管路、行李箱舱等部位存在烟熏、碳化、受热变形任一情况，且单个部件缺陷面积大于等于0.3平方米，即认定为火烧车。

火烧检测18项，异常0项，火烧异常0项

✓ 可拆水箱框架	无火烧痕迹	✓ 机舱内管路	无火烧痕迹
✓ 防火墙隔音棉	无火烧痕迹	✓ 逆变器(壳体) 纯电检测项	无火烧痕迹
✓ 驱动电机(壳体) 纯电检测项	无火烧痕迹	✓ 机舱内线束	无火烧痕迹
✓ 左前照灯框架	无火烧痕迹	✓ 左前减震器座	无火烧痕迹
✓ 左尾灯框架	无火烧痕迹	✓ 左后减震器座	无火烧痕迹
✓ 行李箱底板四边	无火烧痕迹	✓ 右后减震器座	无火烧痕迹
✓ 右尾灯框架	无火烧痕迹	✓ 右前照灯框架	无火烧痕迹
✓ 右前减震器座	无火烧痕迹	✓ 仪表台	无火烧痕迹
✓ 车身底板	无火烧痕迹	✓ 动力电池(壳体) 纯电检测项	无火烧痕迹

泡水检测

- 【泡水检测标准】

根据检测项目中是否出现泥沙、水印、锈蚀、霉斑、泡水修复等状态，来综合判断车辆是否存在泡水风险。
- 【泡水车认定标准】

座椅滑轨、安全带、座椅坐垫底部、车顶篷、行李箱、保险丝盒、发动机舱、12V供电底座、地胶（毯）、转向柱、柱夹层及周边，驾驶室内控制单元等发现有明显的泡水迹象（例如：含泥沙、水印、锈蚀、霉斑等情况），若存在三种或大于三种情况，即认定为泡水车（因潮湿导致的浮锈除外）。

泡水检测40项，无异常项			
✓ 前行李舱保险丝盒	无泡水痕迹	✓ 机舱内线束	无泡水痕迹
✓ 前后逆变器	无泡水痕迹	✓ 前备箱	无泡水痕迹
✓ 车顶篷	无泡水痕迹	✓ OBD接口	无泡水痕迹
✓ 12V供电底座	无泡水痕迹	✓ 仪表台骨架	无泡水痕迹
✓ 转向柱	无泡水痕迹	✓ 前排空调出风口	无泡水痕迹
✓ 扬声器	无泡水痕迹	✓ 地胶（毯）	无泡水痕迹
✓ 主驾安全带	无泡水痕迹	✓ 主驾安全带卡扣	无泡水痕迹
✓ 主驾坐垫下方铁皮	无泡水痕迹	✓ 主驾座椅滑轨	无泡水痕迹
✓ 左A柱夹层及周边	无泡水痕迹	✓ 左B柱夹层及周边	无泡水痕迹
✓ 左C柱夹层及周边	无泡水痕迹	✓ 左后安全带	无泡水痕迹
✓ 左后安全带卡扣	无泡水痕迹	✓ 座椅坐垫底部	无泡水痕迹
✓ 后排座椅滑轨	无此部件	✓ 后排空调出风口	无泡水痕迹
✓ 驾驶舱内控制单元	无泡水痕迹	✓ 驾驶室内保险丝盒	无此部件
✓ 驾驶室内线束	无泡水痕迹	✓ 副驾安全带	无泡水痕迹
✓ 副驾安全带卡扣	无泡水痕迹	✓ 副驾坐垫下方铁皮	无泡水痕迹
✓ 副驾座椅滑轨	无泡水痕迹	✓ 右A柱夹层及周边	无泡水痕迹
✓ 右B柱夹层及周边	无泡水痕迹	✓ 右C柱夹层及周边	无泡水痕迹

泡水检测40项，无异常项			
✓ 右后安全带	无泡水痕迹	✓ 右后安全带卡扣	无泡水痕迹
✓ 行李箱保险丝盒	无此部件	✓ 行李箱底板	无泡水痕迹
✓ 行李箱底板四边	无泡水痕迹	✓ 车身底板	无泡水痕迹

外观检测

【外观检测标准】 检测项目中如出现变形、锈蚀、雹子坑、腻子开裂、老化、胶体异常、胶体开裂、封边不整、缺失、改装、故障、磨损、进水、撕裂等缺陷状况，则判定为缺陷。

外观检测109项，异常5项			
✓ 前备箱盖	正常	✓ 前备箱盖铰链	正常
✓ 进气格栅（中网）	正常	✓ 可拆水箱框架	正常
✓ 可拆水箱上支架	正常	✓ 前保险杠	正常
✓ 前防撞梁	正常	✓ 前围挡板（防火墙）	正常
✓ 前挡风玻璃	正常	✓ 前风挡下沿	正常
✓ 车顶	正常	✓ 天窗	正常
✓ 左A柱外侧	正常	✓ 左A柱内侧及封边	正常
✓ 左B柱外侧	无此部件	✓ 左B柱内侧及封边	正常
✓ 左C柱外侧	正常	✓ 左C柱内侧及封边	正常
✓ 左车顶边	正常	✓ 左车外后视镜	正常
✓ 左底大边	正常	✓ 左前减震器座	正常
✓ 左前吸能盒	正常	❗ 左前翼子板	钣金修复
✓ 左前翼子板内骨架	正常	✓ 左前翼子板支架	正常
✓ 左前照灯框架	正常	✓ 左前纵梁	正常
✓ 左前纵梁连接板	正常	✓ 左前照灯总成	正常
✓ 左前雾灯	正常	✓ 左前三角玻璃	无此部件
✓ 左前车窗玻璃	正常	✓ 左前车门	正常
✓ 左前车门封边	正常	✓ 左前车门铰链	正常
✓ 左前车门密封条	正常	✓ 左前车门外拉手	正常

外观检测109项，异常5项			
✓ 左后车窗玻璃	正常	✓ 左后三角玻璃	正常
✓ 左后车门	正常	✓ 左后车门封边	正常
✓ 左后车门铰链	正常	✓ 左后车门密封条	正常
✓ 左后车门外拉手	正常	❗ 左后翼子板	钣金修复
✓ 左后翼子板内骨架	正常	✓ 左后纵梁	正常
✓ 左后纵梁连接板	正常	✓ 左后减震器座	正常
✓ 左后导水槽	正常	✓ 左尾灯框架	正常
✓ 左后尾灯总成	正常	✓ 车身底板	正常
✓ 充电接口及盖板 纯电检测项	正常	✓ 高位刹车灯	正常
✓ 后保险杠	正常	✓ 后防撞梁	正常
✓ 后挡风玻璃	正常	✓ 后风挡下沿	正常
✓ 后围板	正常	✓ 后雾灯	正常
✓ 行李箱封边	正常	✓ 后备箱盖	正常
✓ 行李箱盖铰链	正常	✓ 行李箱盖内衬	正常
✓ 行李箱隔板	无此部件	✓ 行李箱密封条	正常
✓ 右尾灯框架	正常	✓ 右后尾灯总成	正常
✓ 右后导水槽	正常	✓ 右后纵梁	正常
✓ 右后纵梁连接板	正常	✓ 右后减震器座	正常
✓ 右后翼子板内骨架	正常	❗ 右后翼子板	钣金修复
✓ 右后三角玻璃	正常	✓ 右后车窗玻璃	正常
✓ 右后车门	正常	✓ 右后车门封边	正常
✓ 右后车门铰链	正常	✓ 右后车门密封条	正常
✓ 右后车门外拉手	正常	✓ 右前三角玻璃	无此部件

外观检测109项，异常5项			
✓	右前车窗玻璃	正常	❗ 右前车门 钣金修复
✓	右前车门封边	正常	✓ 右前车门铰链 正常
✓	右前车门密封条	正常	✓ 右前车门外拉手 正常
✓	右车外后视镜	正常	✓ 右底大边 正常
✓	右A柱外侧	正常	✓ 右A柱内侧及封边 正常
✓	右B柱外侧	无此部件	✓ 右B柱内侧及封边 正常
✓	右C柱外侧	正常	✓ 右C柱内侧及封边 正常
✓	右车顶边	正常	❗ 右前翼子板 拆装痕迹、更换
✓	右前减震器座	正常	✓ 右前翼子板内骨架 正常
✓	右前翼子板支架	正常	✓ 右前纵梁 正常
✓	右前纵梁连接板	正常	✓ 右前照灯框架 正常
✓	右前照灯总成	正常	✓ 右前吸能盒 正常
✓	右前雾灯	正常	

外观检测照片



左前翼子板:钣金修复



左后翼子板:钣金修复



右后翼子板:钣金修复



右前车门:钣金修复



右前车门:钣金修复



右前翼子板:拆装痕迹

外观检测照片



右前翼子板:更换



右前翼子板:更换

内饰检测

【内饰检测标准】 如检测项中出现更换、改装、缺失、故障、变形、修复痕迹等缺陷状况，则判断为缺陷。

内饰检测52项，异常0项			
✓ 车顶篷	正常	✓ 车内后视镜	正常
✓ 12V供电底座	正常	✓ 充电盖开关 纯电检测项	正常
✓ 挡把手柄	正常	✓ 地胶（毯）	正常
✓ 方向盘	正常	✓ 扶手箱	正常
✓ 仪表台	正常	✓ 前排空调出风口	正常
✓ 手套箱	正常	✓ 膝部气囊	无此部件
✓ 仪表	正常	✓ 主驾气囊	正常
✓ 主驾遮阳板	正常	✓ 主驾安全带	正常
✓ 主驾座椅	正常	✓ 主驾座椅气囊	正常
✓ 驻车制动	正常	✓ 左A柱内饰板	正常
✓ 左B柱内饰板	正常	✓ 左C柱内饰板	正常
✓ 左侧气帘	正常	✓ 左前车门内侧扣手	正常
✓ 左前车门内饰板	正常	✓ 左后安全带	正常
✓ 左后座椅	正常	✓ 左后车门内侧扣手	正常
✓ 左后车门内饰板	正常	✓ 第三排座椅	无此部件
✓ 后排空调出风口	正常	✓ 后排座椅中央扶手	正常
✓ 左后翼子板内饰板	正常	✓ 后围板饰板	正常
✓ 随车工具	正常	✓ 行李箱储物隔板	无此部件
✓ 右A柱内饰板	正常	✓ 右B柱内饰板	正常
✓ 右C柱内饰板	正常	✓ 右后车门内侧扣手	正常
✓ 右后车门内饰板	正常	✓ 右后翼子板内饰板	正常

内饰检测52项，异常0项			
✓ 右后座椅	正常	✓ 右前车门内侧扣手	正常
✓ 右前车门内饰板	正常	✓ 右后安全带	正常
✓ 右侧气帘	正常	✓ 副驾安全带	正常
✓ 副驾气囊	正常	✓ 副驾遮阳板	正常
✓ 副驾座椅	正常	✓ 副驾座椅气囊	正常

灯光及电器系统检测

【灯光及电器系统检测标准】 如果检测项目中各部件功能出现故障、异响、卡滞问题，则判定为缺陷。

灯光及电器系统检测40项，异常0项			
✓ 中控锁	正常	✓ ABS	正常
✓ 车外后视镜	正常	✓ 充电接口及盖板	正常
✓ 电动吸合门	无此部件	✓ 多功能方向盘	正常
✓ 方向盘加热	正常	✓ 喇叭	正常
✓ 前风挡雨刷器	正常	✓ 蓄电池	正常
✓ 影音设备	正常	✓ 导航	正常
✓ 危险警示灯	正常	✓ 天窗开关	无此部件
✓ 后备箱开启方式	正常	✓ 空调	正常
✓ 主驾座椅调节方式	正常	✓ 主驾座椅功能	正常
✓ 左前车窗升降开关	正常	✓ 左前雾灯	正常
✓ 左前照灯总成	正常	✓ 左前转向灯	正常
✓ 左后车窗升降开关	正常	✓ 左后车窗遮阳帘	正常
✓ 后风挡遮阳帘	正常	✓ 后排座椅功能	正常
✓ 高位刹车灯	正常	✓ 后雾灯	正常
✓ 刹车灯	正常	✓ 倒车灯	正常
✓ 倒车雷达	正常	✓ 倒车影像	正常
✓ 空气悬挂	无此部件	✓ 右后车窗升降开关	正常
✓ 右后车窗遮阳帘	正常	✓ 右前车窗升降开关	正常
✓ 副驾座椅调节方式	正常	✓ 右前雾灯	正常
✓ 右前照灯总成	正常	✓ 右前转向灯	正常

底盘检测

【底盘检测标准】 如检测项中出现锈蚀、变形、改装、更换、缺失、沉重、卡滞、漏油、异响、渗油、修复痕迹、故障、鼓包等缺陷状况，则判定为缺陷。

底盘检测21项，异常0项			
✓ 左前轮胎	正常	✓ 右前轮胎	正常
✓ 左前轮毂	正常	✓ 右前轮毂	正常
✓ 左前刹车盘	正常	✓ 右前刹车盘	正常
✓ 左前刹车卡钳	正常	✓ 右前刹车卡钳	正常
✓ 左前转向横拉杆	正常	✓ 右前转向横拉杆	正常
✓ 左前转向外球头	正常	✓ 右前转向外球头	正常
✓ 左后轮胎	正常	✓ 右后轮胎	正常
✓ 左后轮毂	正常	✓ 右后轮毂	正常
✓ 左后刹车盘	正常	✓ 右后刹车盘	正常
✓ 左后刹车卡钳	正常	✓ 右后刹车卡钳	正常
✓ 底盘护板	正常		

启动检测

【启动检测标准】 如果检测项目中各部件存在故障、启动困难、无法启动等缺陷状况，则判定为缺陷。

启动检测10项，异常0项			
✓ 仪表	正常	✓ ABS灯	正常
✓ ESP灯	正常	✓ 充电故障灯 纯电检测项	正常
✓ 电瓶故障灯	正常	✓ 启动上电	正常
✓ 气囊故障灯	正常	✓ 散热风扇	正常
✓ 水温灯	正常	✓ 四驱故障灯	正常

检测员备注(其他应当提醒购车人注意的车辆情况)

无特殊说明

特斯拉工单综述

检测人员于检测日查看了特斯拉公司系统内保存的全部维修记录，为方便购车人理解，现综述如下：

1) 2024年，右前车门、右前翼子板喷漆，右前翼子板、右前轮眉更换；

2) 2025年6月特斯拉官方进行二手车整备，项目为：左后翼子板、左前翼子板、右后翼子板、左后车门、前杠、右后车门、左前车门、右前车门喷漆；

以上维修工项，对应的部件和检修涉及区域会有正常的拆装痕迹，属于二手车正常痕迹。

附件一：车辆外观照片

漆面照片	
	
发动机舱盖	行李箱盖
	
左前翼子板	右前翼子板
	
左前车门	右前车门

附件一：车辆外观照片

漆面照片	
	
左后车门	右后车门
	
左后翼子板	右后翼子板
	
车顶	